


# STÓŁ PIKNIKOWY PEMBRIDGE™

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**WAŻNA UWAGA:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE PERSONEL PRZECZYTA TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Proszę zapoznać się także z „Przepisami dotyczącymi obsługi z 1992 r.” podczas obsługi produktu i przedmiotów przeznaczonych do instalacji. Glasdon zaleca przeprowadzenie pełnej analizy BHP przed instalacją.

### MODEL DOSTĘPU DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH

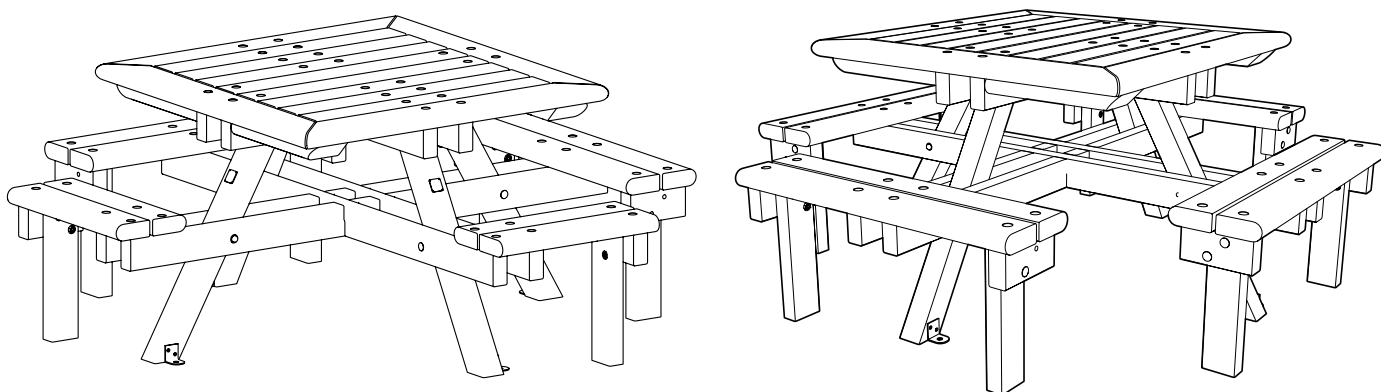


### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:


<b>POZYCJA 1</b> - Montaż poprzeczki i nóg	x 1
<b>POZYCJA 2</b> - Montaż siedziska	x 2
<b>POZYCJA 3</b> - Bloki pomocnicze	x 4
<b>POZYCJA 4</b> - Wkręty do podkładów - M10 x 180 mm	x 2
<b>POZYCJA 5</b> - Podkładka - M12 x Ø23mm	x 10
<b>POZYCJA 6</b> - Nakrętka Nyloc - M10	x 10
<b>POZYCJA 7</b> - Kapturkowa osłona zabezpieczająca przed otwarciem	x 4
<b>POZYCJA 8</b> - Zakrętka zabezpieczająca przed majstrowaniem	x 8
<b>POZYCJA 9</b> - Śruba z łebkiem sześciokątnym - M10 x 130 mm	x 8

### WYMAGANE WYPOSAŻENIE:


- Wiertarka akumulatorowa lub wkrętak Philips	x 1
- 17 mm klucz nasadowy	x 2
- drewniany młotek	x 1

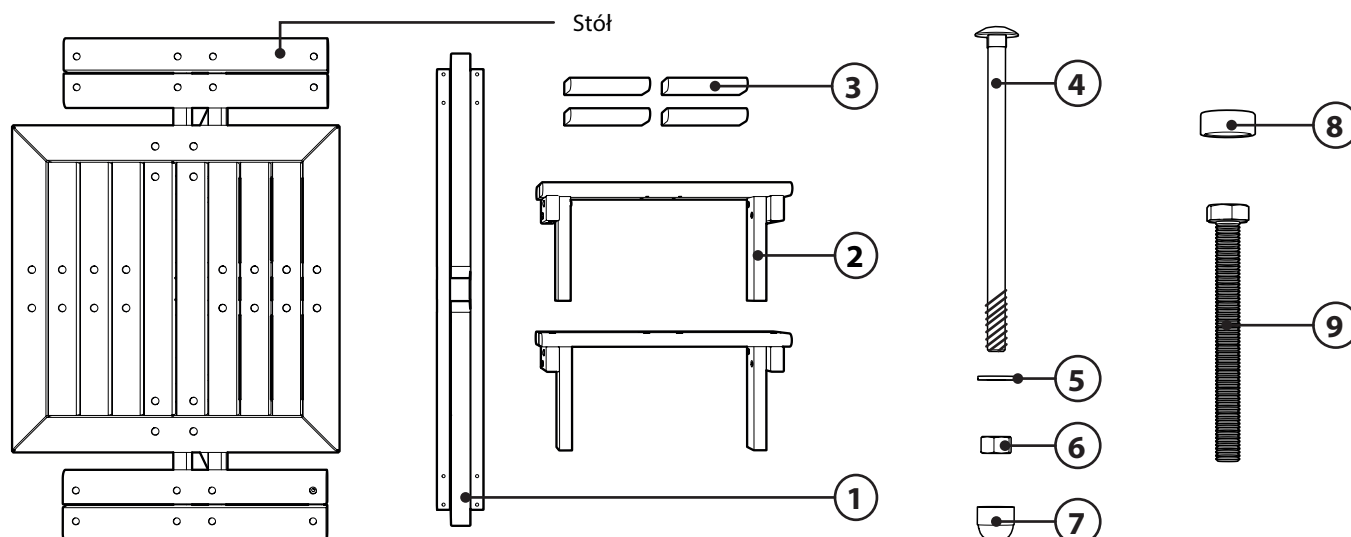


## INSTRUKCJA SKŁADANIA

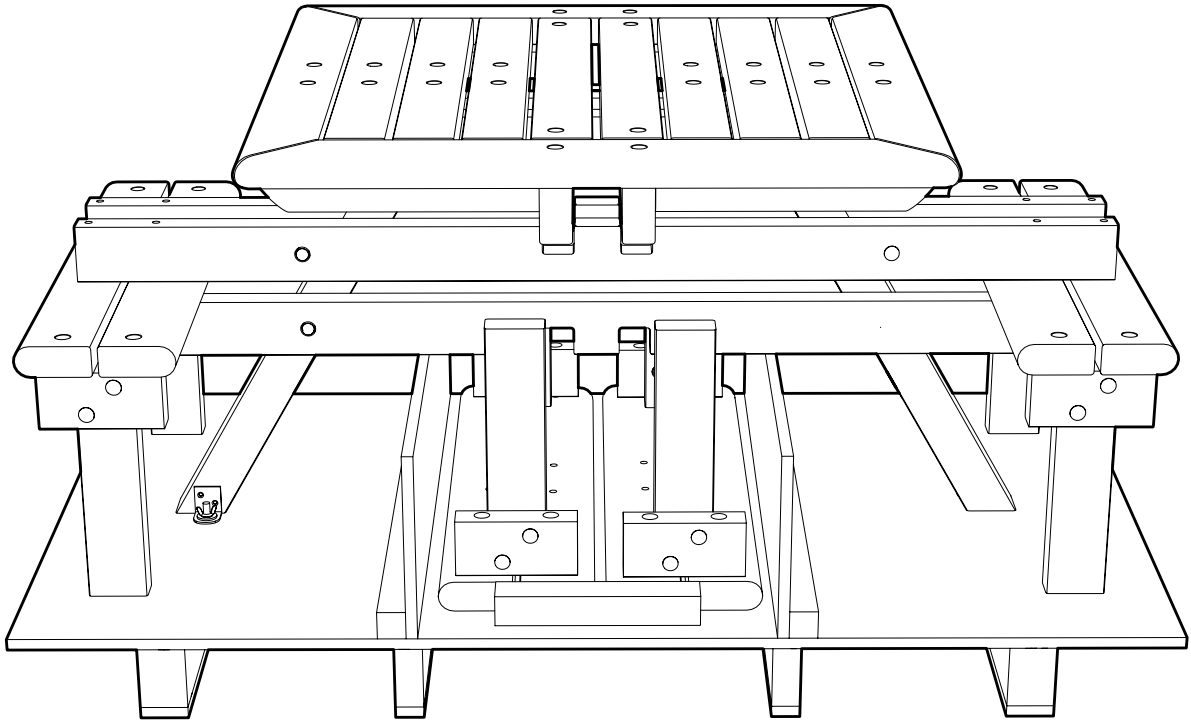

1. Ostrożnie zdejmij opakowanie ze stołu i palety.

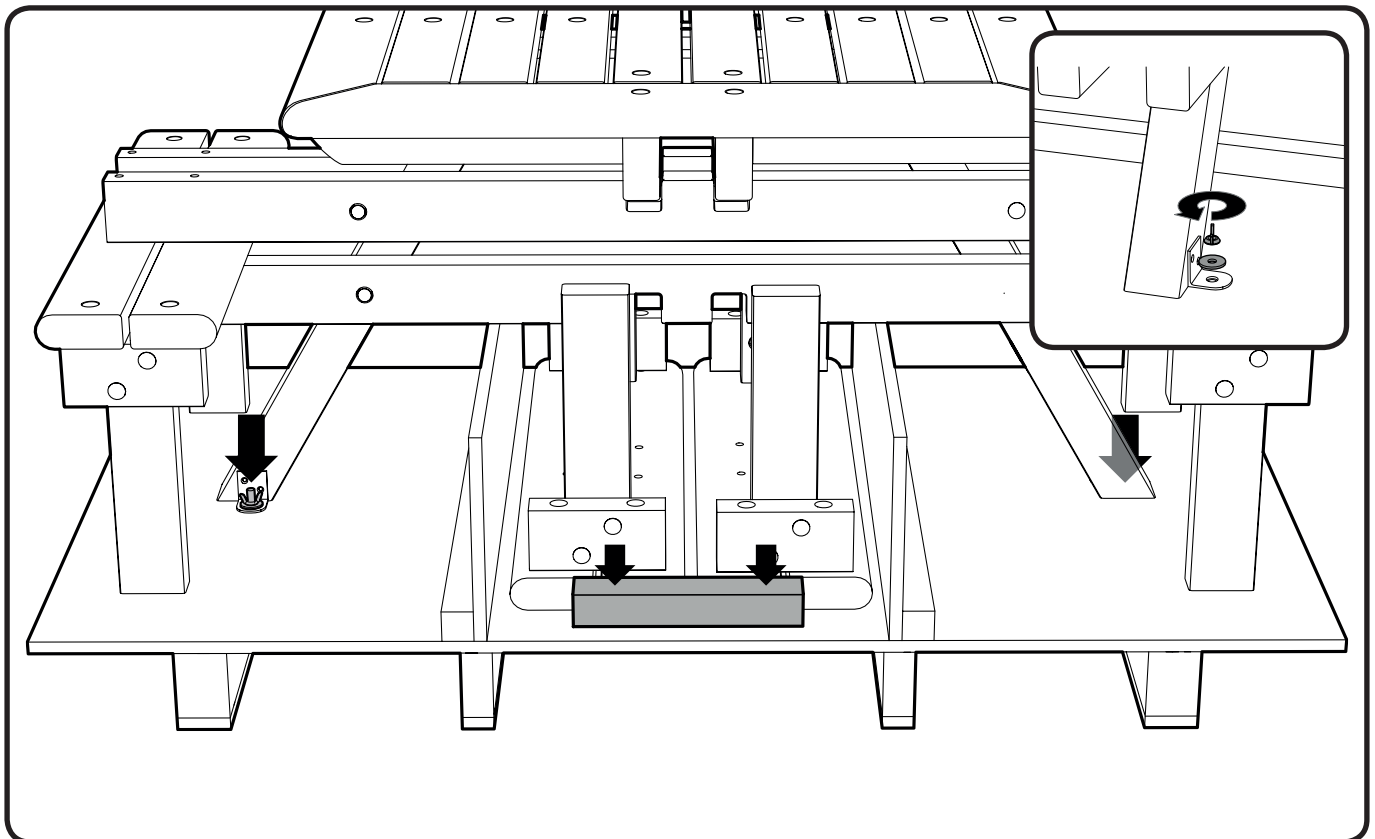


2. Za pomocą wiertarki ręcznej lub śrubokrętu odkręć mocowania trzymające drewniane bloki wspierające te zespoły podczas transportu. Zdejmij 2 x nakrętki skrzydełkowe przytrzymujące nogi stołu do palety.

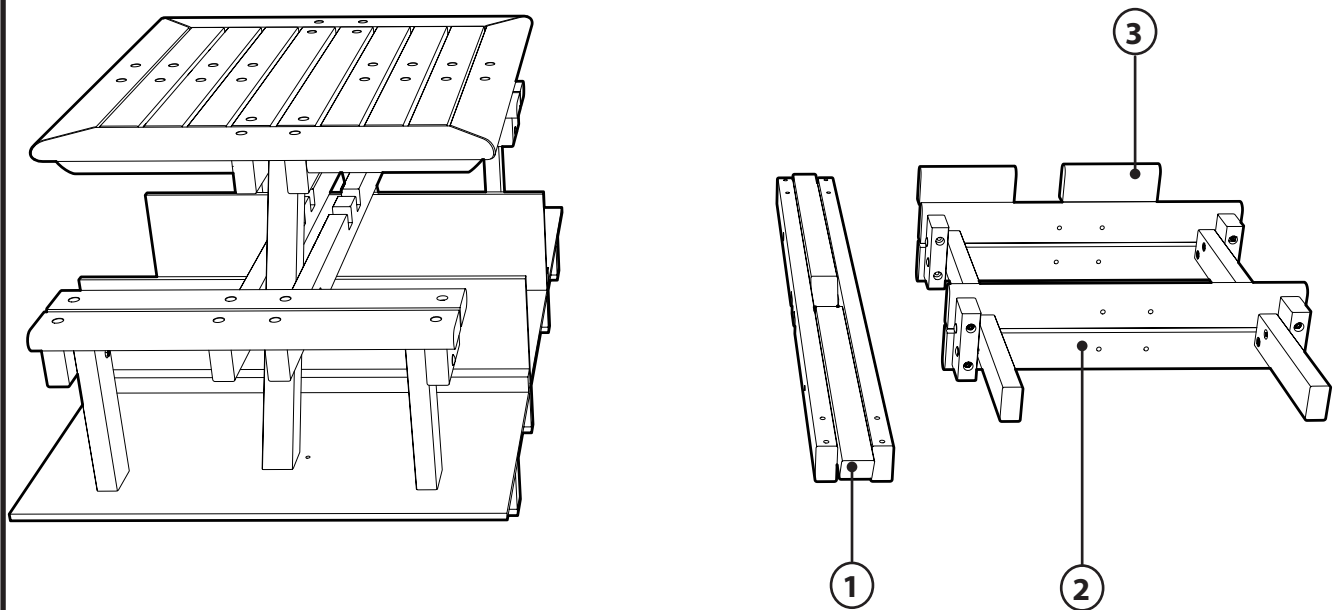


3. Ostrożnie zdejmij przedmioty potrzebne do montażu poprzeczki i nóg (poz. 1), zestawy siedzisk (poz. 2), klocki podporowe (Poz. 3) i pakiet mocujący z palety.

**WAŻNE:**


W przypadku ręcznego przesuwania paczki ze stołem zdecydowanie zalecamy, aby dla modelu Enviropol™ co najmniej pięć osób ustawiło stół w odpowiedniej pozycji. Dla modelu Timberpol™ zalecamy sześć osób.

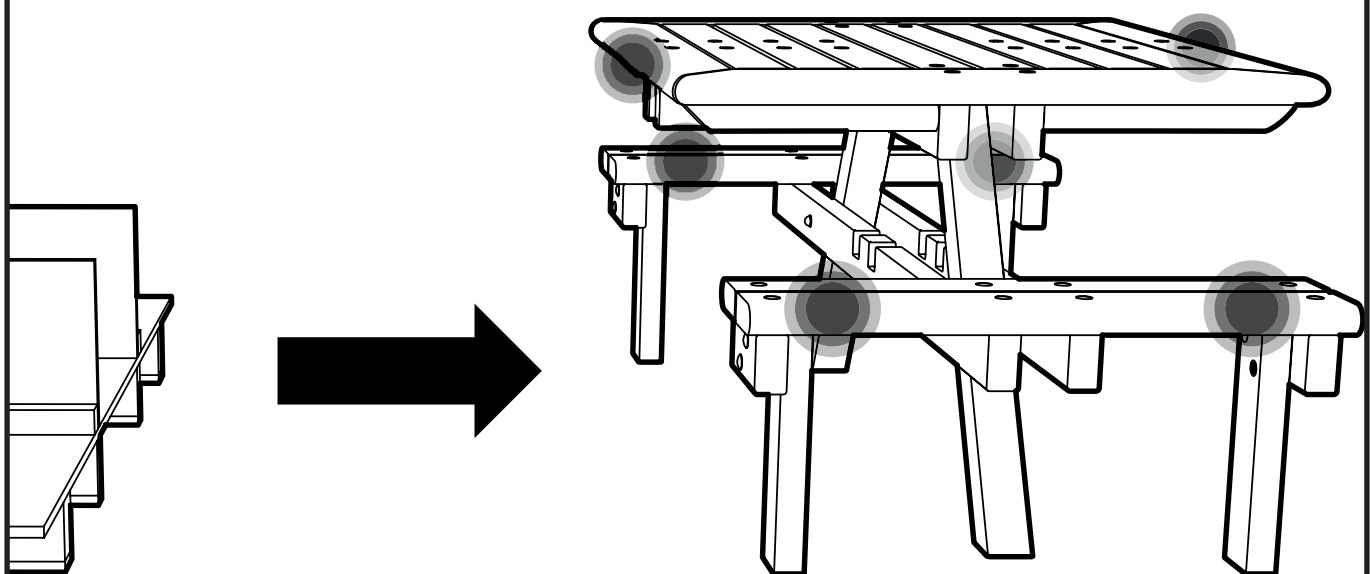


4. Ostrożnie manewruj stołem piknikowym w wybranym miejscu, podnosząc stół z pozycji oznaczonej na powyższej ilustracji.

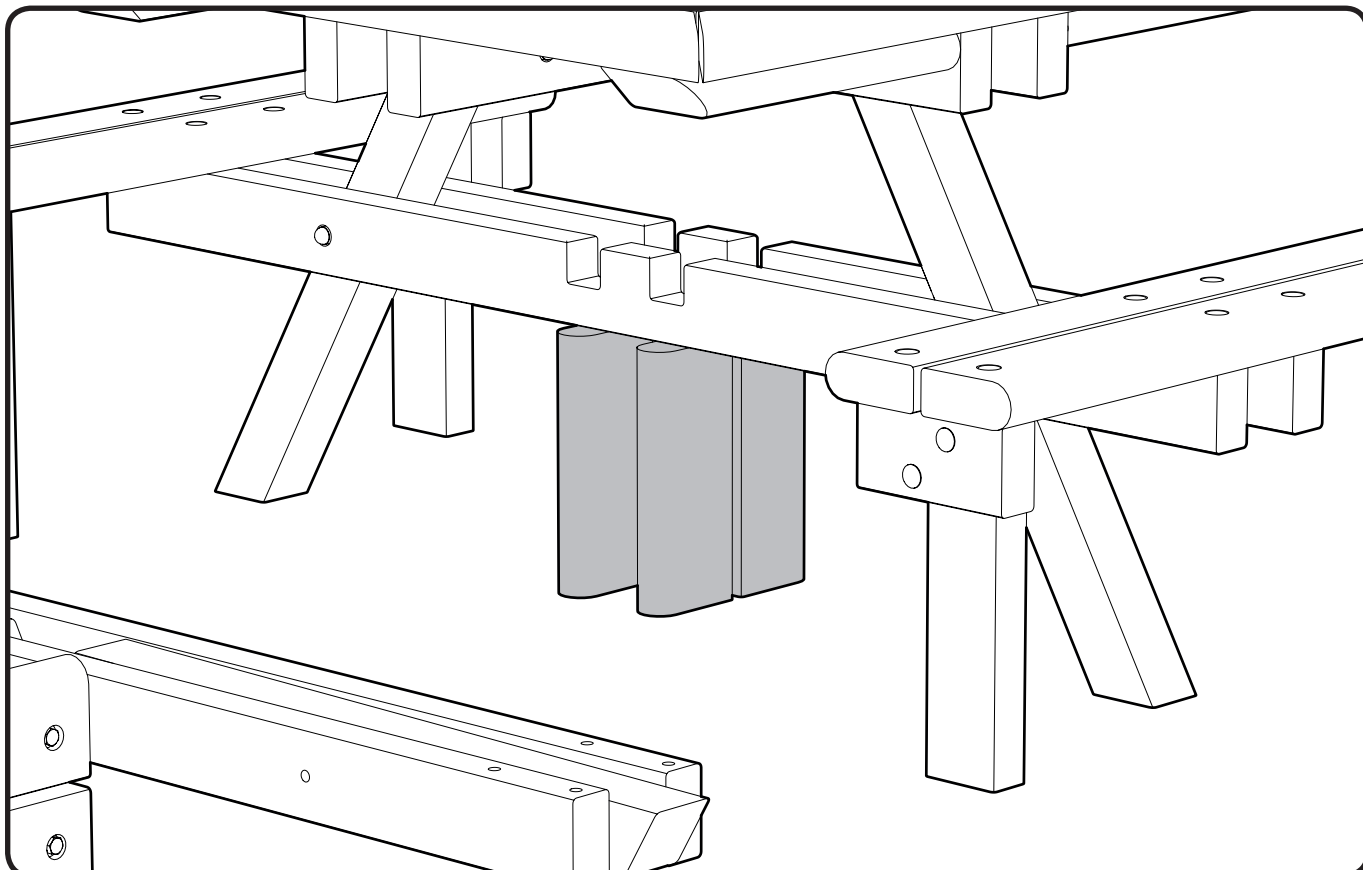


5. Umieść 4 x klocki podporowe (poz. 3) między dopasowaną poprzeczką a podłożem bezpośrednio pod połączeniem z zakładką.

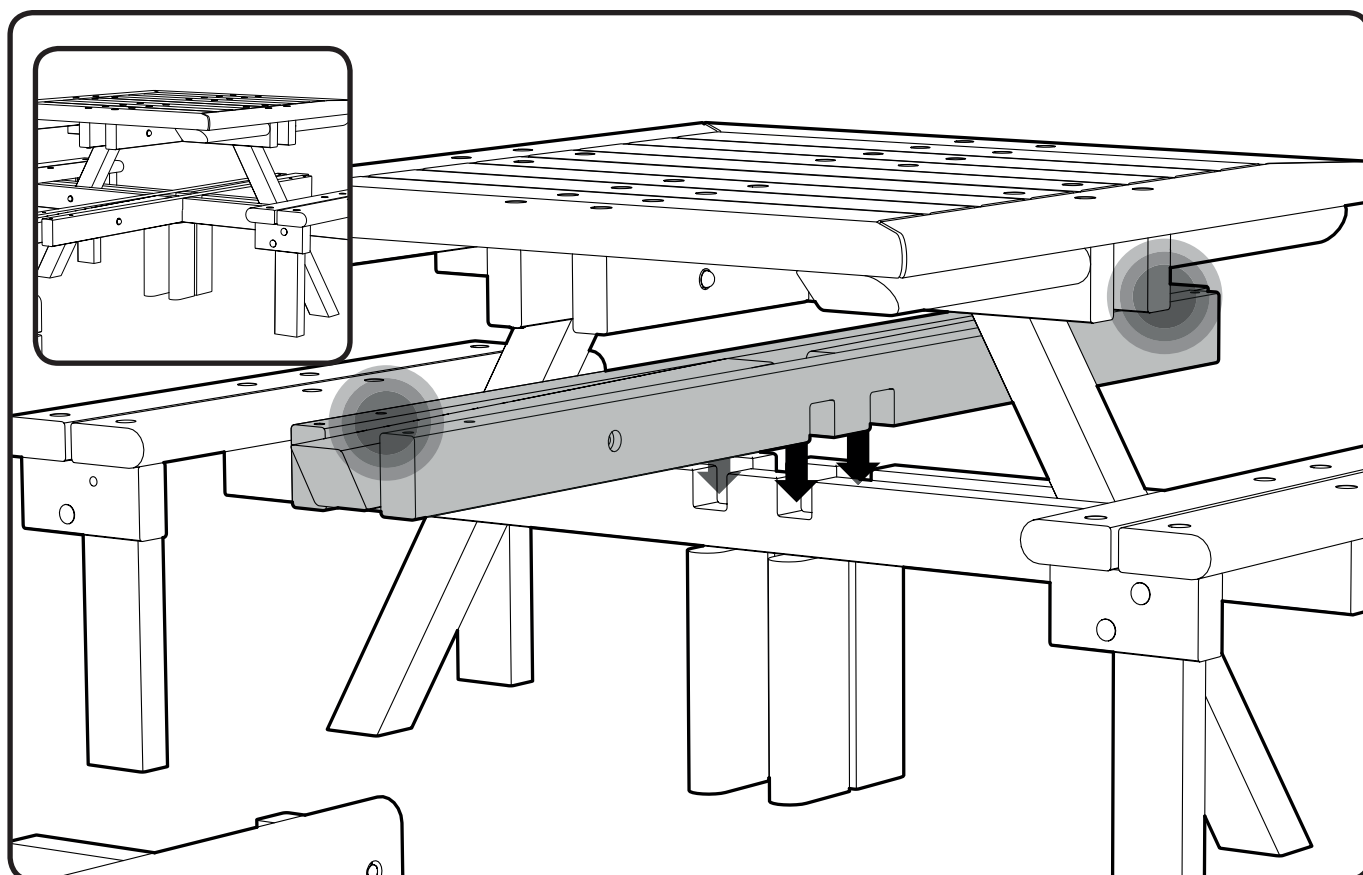


6. Przeprowadź montaż poprzeczki i nóg stołu (element 1) przez blat stołu i wsuń go w odpowiednie połączenia na zakładkę dla zamontowanej dolnej poprzeczki. Należy uważać, aby poprzeczkę i nogi stołu ustawić prawidłowo, z połączeniami na zakładkę skierowanymi w dół.

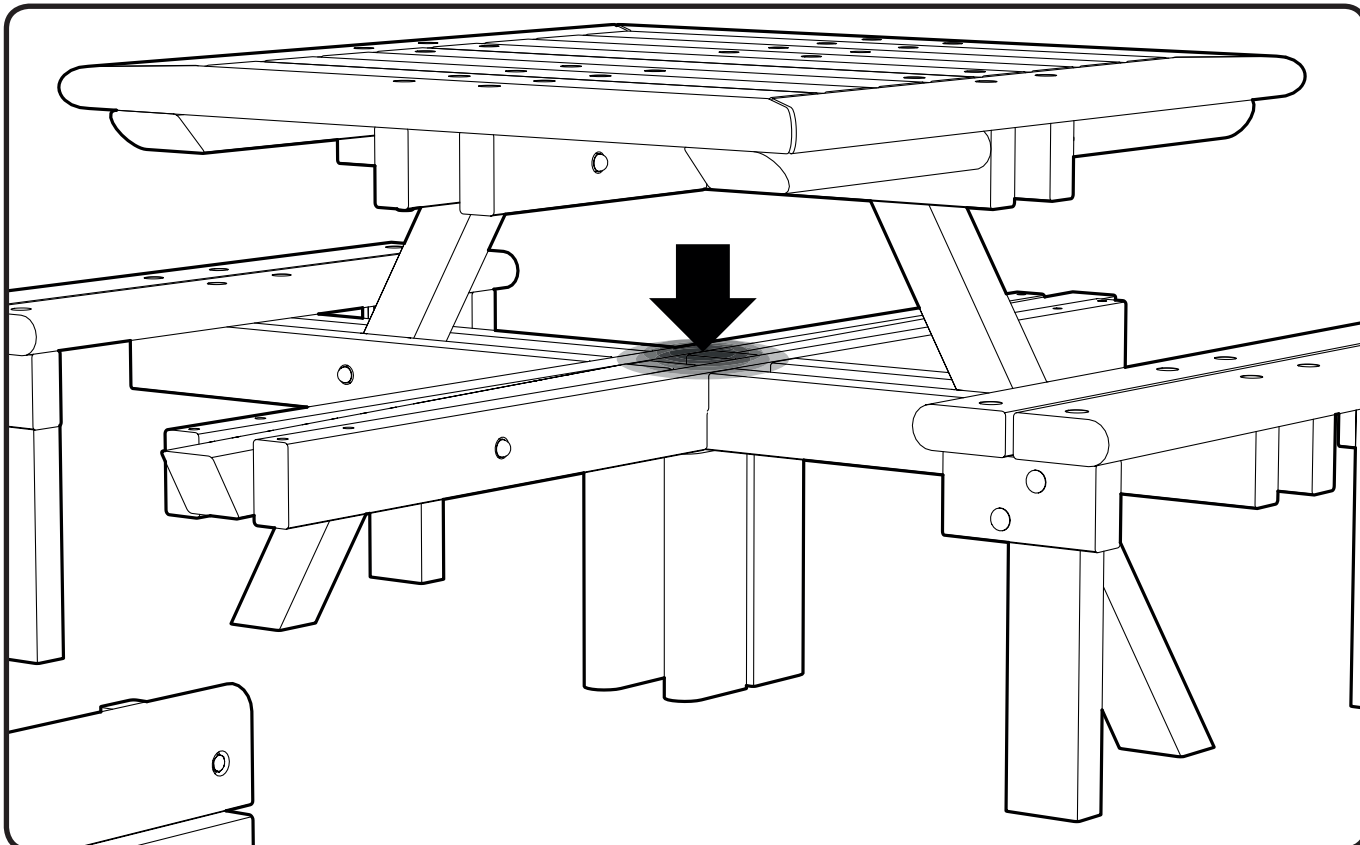


7. Upewnij się, że poprzeczki są całkowicie zatrzaśnięte, delikatnie stukając poprzeczkę i nogi u dołu młotkiem bezpośrednio nad blokami wspierającymi, aż wierzchołki poprzeczek będą wypoziomowane.

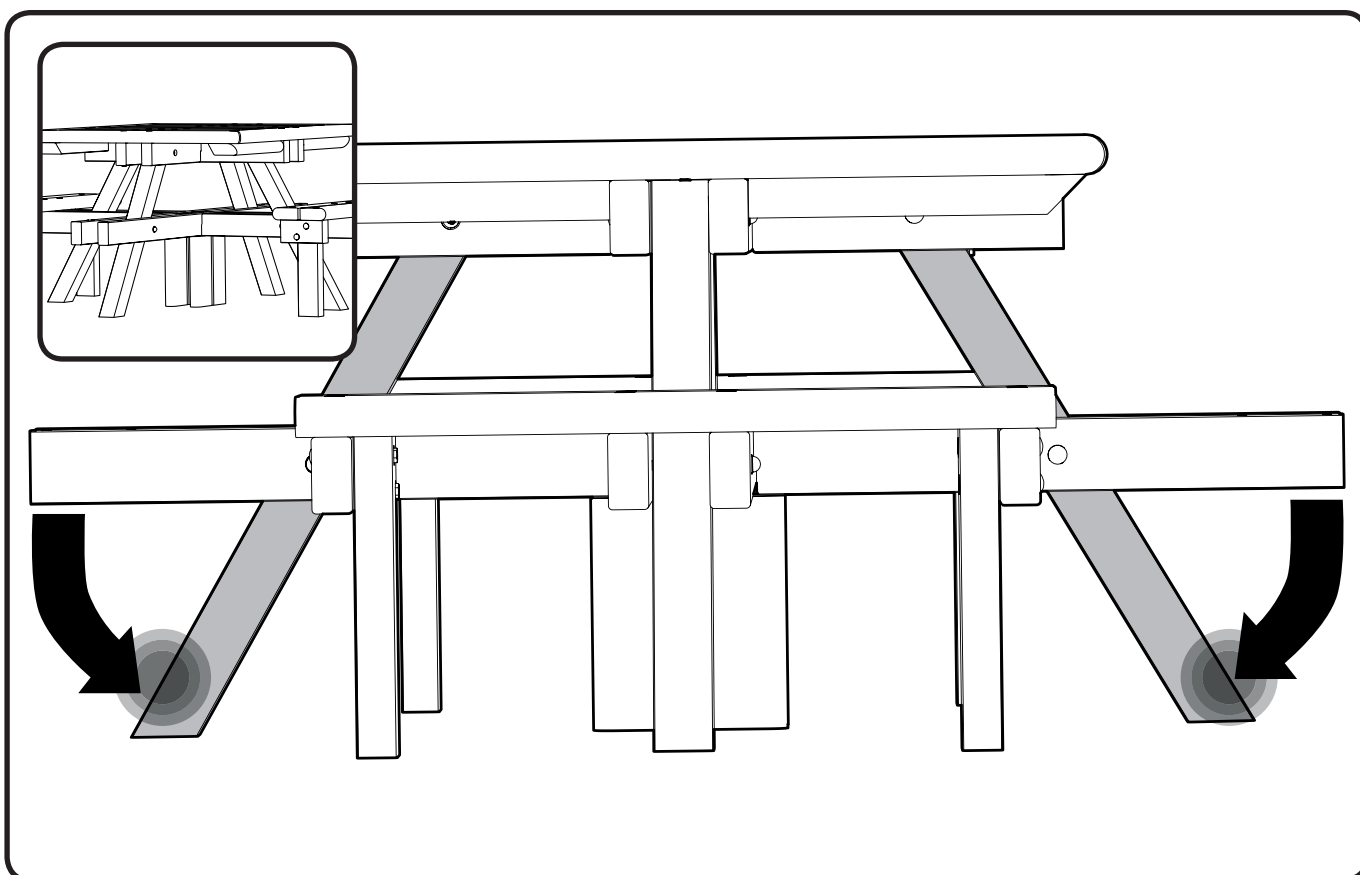


8. Obróć nogi do pionu. Dopasuj otwory mocujące między szczytem nogi a spodem ramy stołu, stukając w podstawę każdej nogi, ustawiając ją w jednej linii. Usuń klocki podporowe.

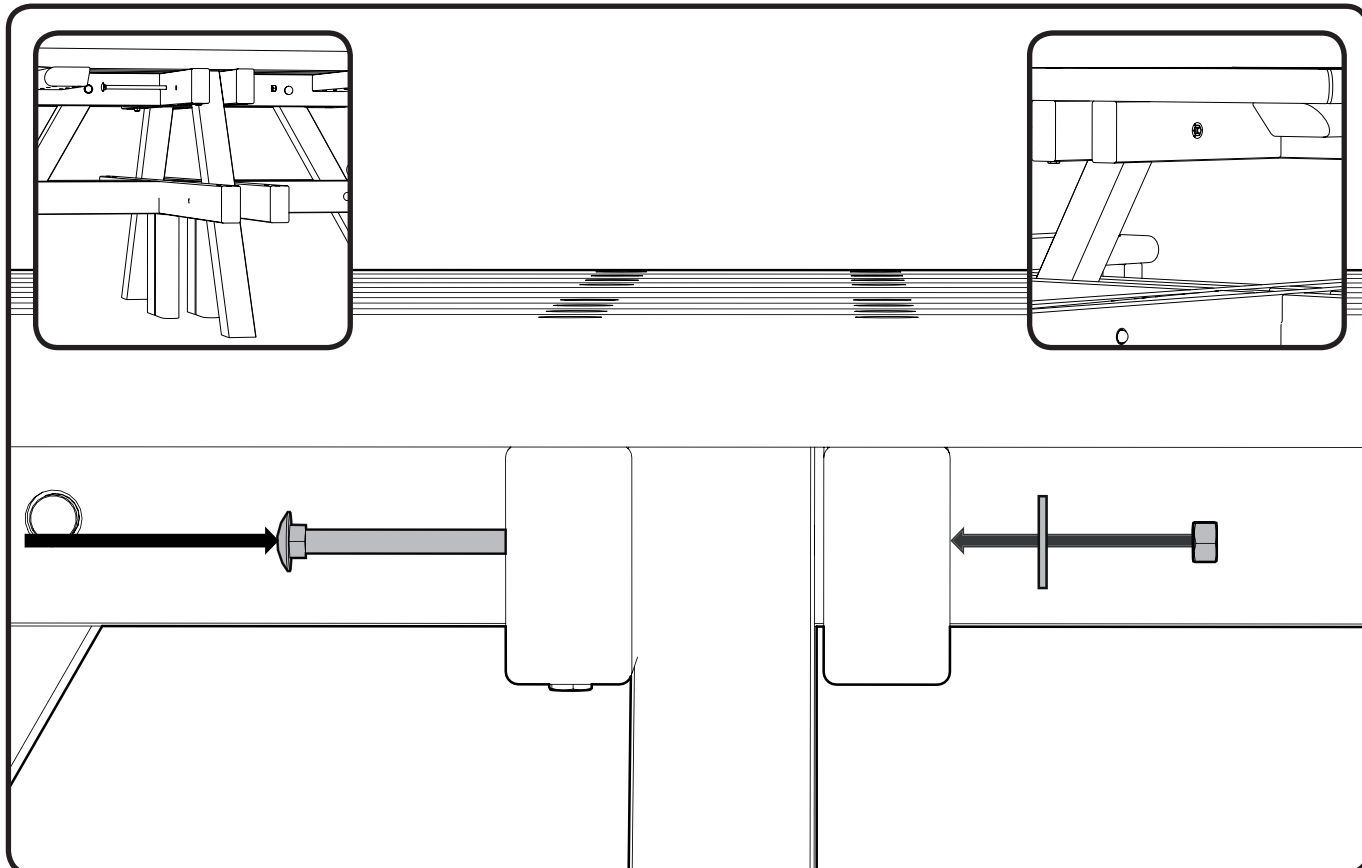


9. Przelóż śrubę mocującą M10 x 180mm (poz. 4) przez wspornik blatu stołu i wierzchołki nóg. Uważaj, aby umieścić mocowanie w małym otworze, a nie w większym otworze. Zabezpiecz podkładką (poz. 5) i nakrętką nyloc (poz. 6). Do dokręcenia nakrętek użyj klucza nasadowego 17 mm.

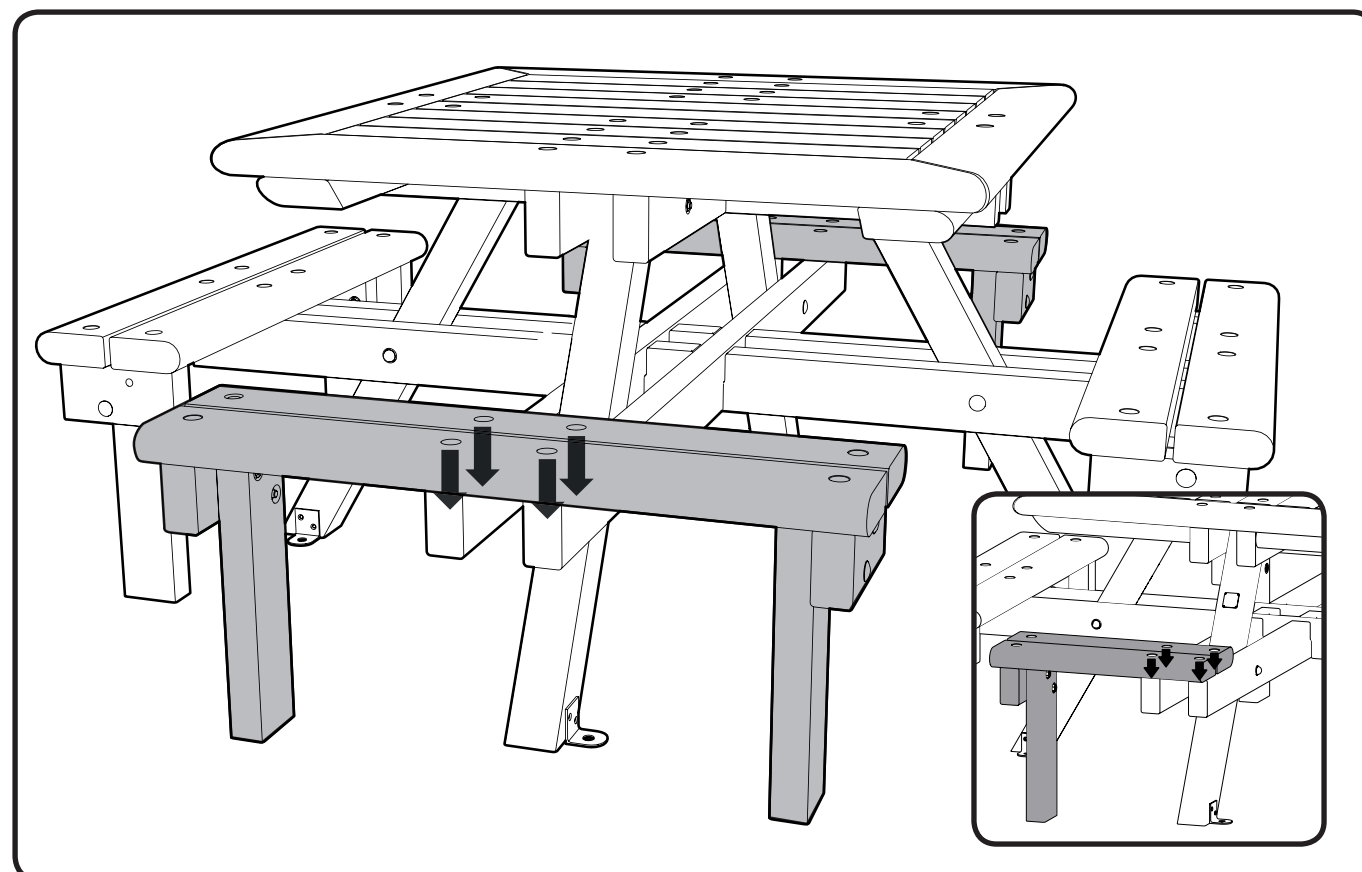

10. Dokręć mocowania na środku nóg. Umieść zespoły siedzeń (poz. 2) w pozycji jak pokazano na obrazku. Wyrównaj cztery otwory w siedzeniu z otworami na końcach poprzeczki i nóg.

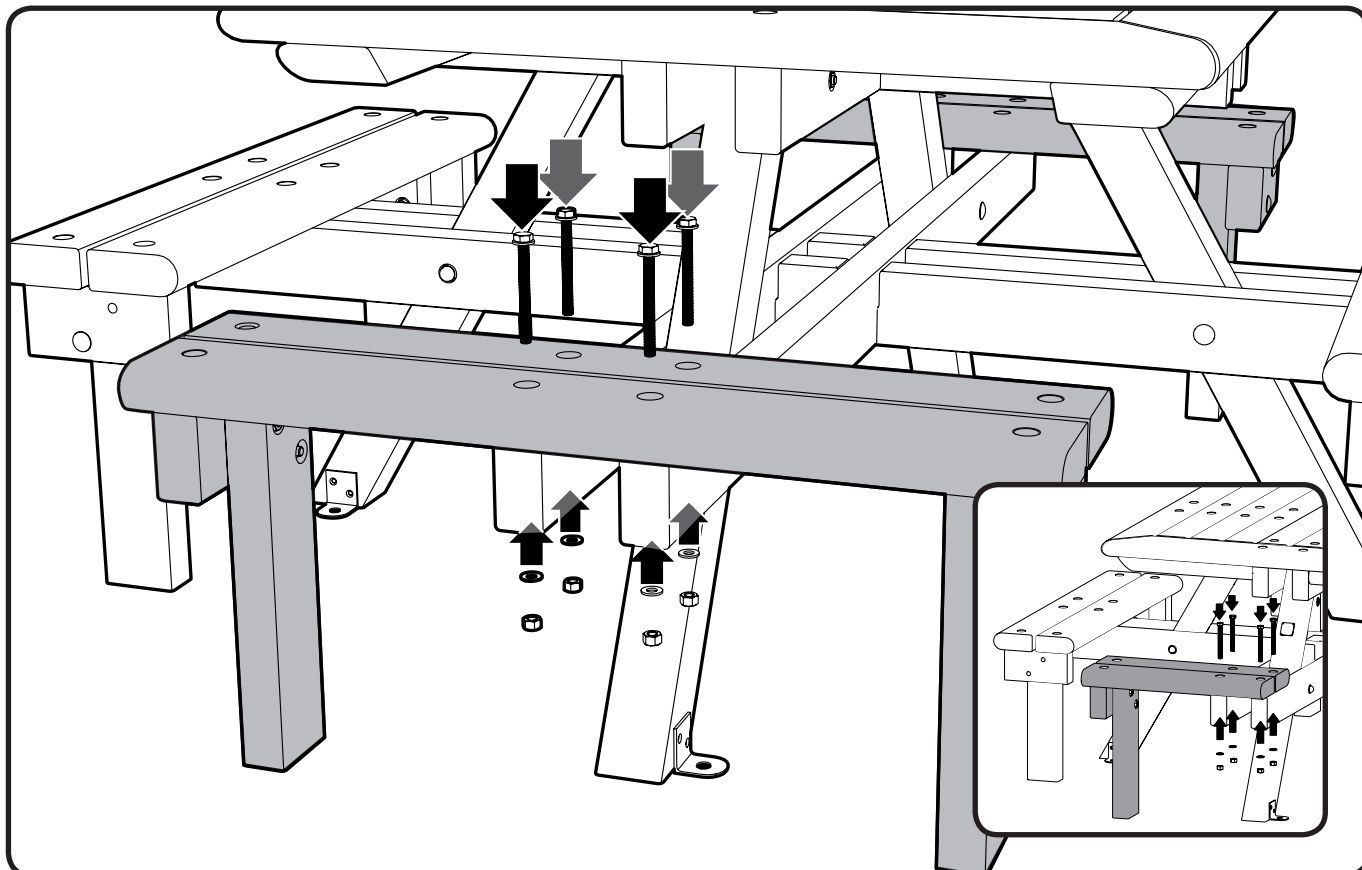

11. Włóż 4 śruby M10 x 130 mm (poz. 9) przez siedzenie i poprzeczkę (może być wymagany młotek). Zabezpiecz w tej pozycji za pomocą podkładowki (poz. 5) i nakrętek nyloc (poz. 6). Użyj 2 kluczy nasadowych 17 mm, aby dokręcić wszystkie mocowania. Powtórz ten proces dla siedzenia naprzeciwko.

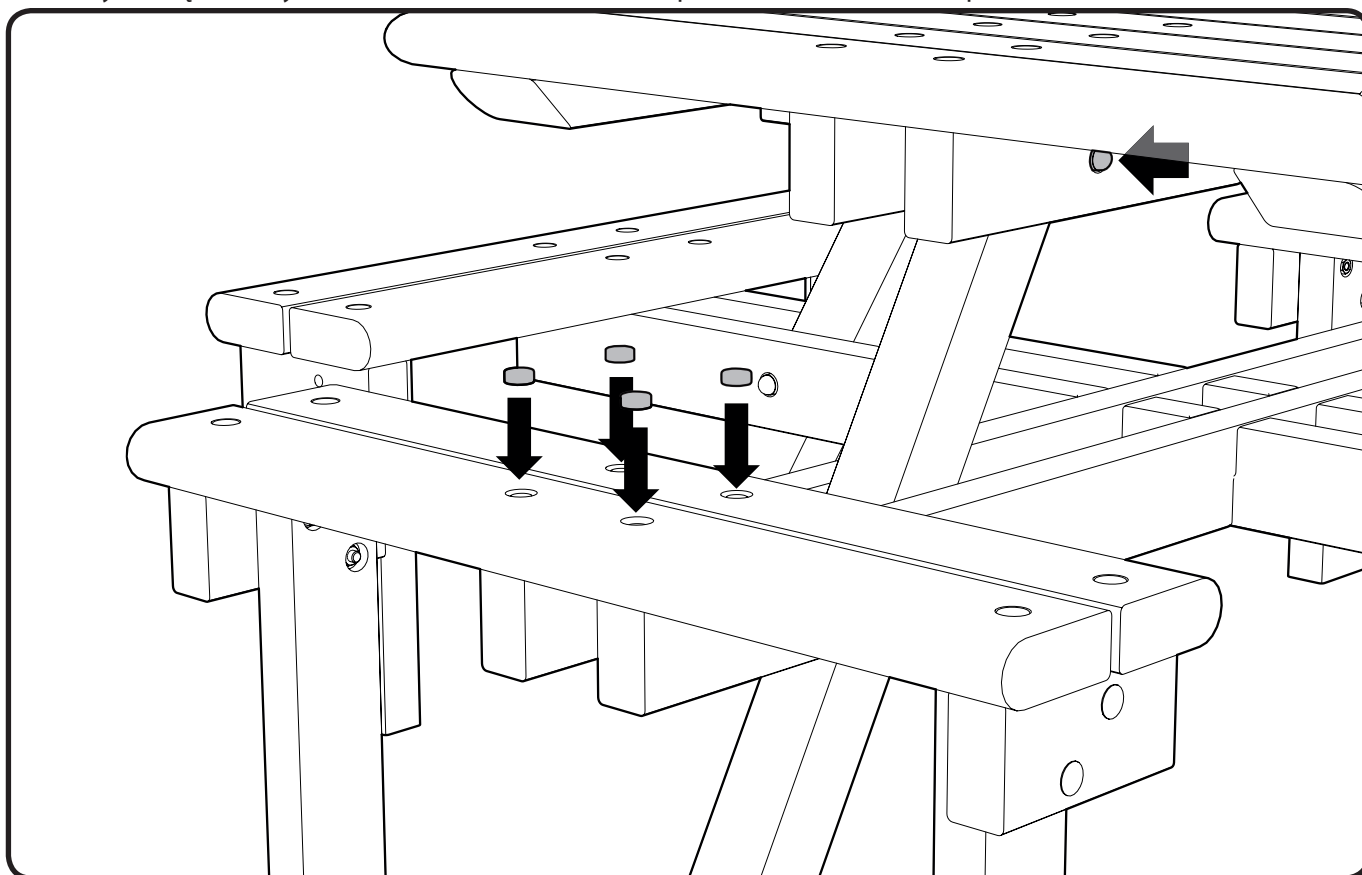

12. Załóż wypukłe, nasadzone na siebie zatyczki zabezpieczające (poz. 7) na nakrętki mocujące nogę stołu w miejscu (z kroku 9). Na koniec załóż nasadkę zabezpieczającą na wcisk (poz. 8) do mocowania siedziska (może być wymagany młotek). **MONTAŻ ZAKOŃCZONY.**

## **INSTRUKCJA INSTALACJI**

### **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:**

**POZYCJA 10** - Śruba kotwiąca samogwintująca -

M10 x 100 mm

x 4

**POZYCJA 11** - Podkładka - M12 x 23 mm

x 4

### **WYMAGANE WYPOSAŻENIE:**

- Wiertarka udarowo-obrotowa

x 1

- Wiertło do muru 10 mm


x 1

- Klucz nasadowy 17 mm

x 1

- Pędzel do usuwania zanieczyszczeń / twarde włosie

x 1

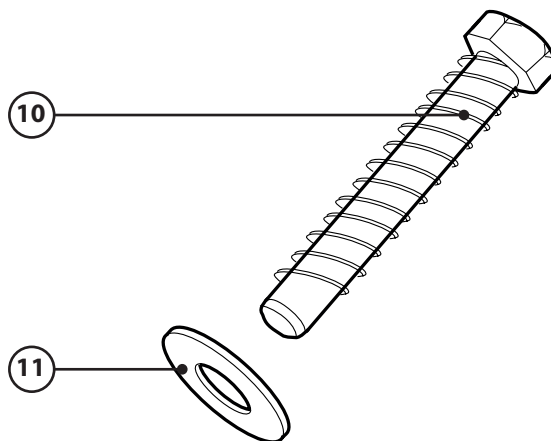


### **MINIMALNE WYMAGANIA**

Jeśli nie ma odpowiedniej istniejącej bazy, to podstawa musi być mierzona według wymiarów poniżej, z 200 mm grubości betonu na dobrze wzmocnionej podstawie.


Podstawa powinna być gładka (płynne wykończenie), wypoziomowana i kwadratowa, a najlepiej równa z otaczającym poziomem terenu.

### **WIDOK A**

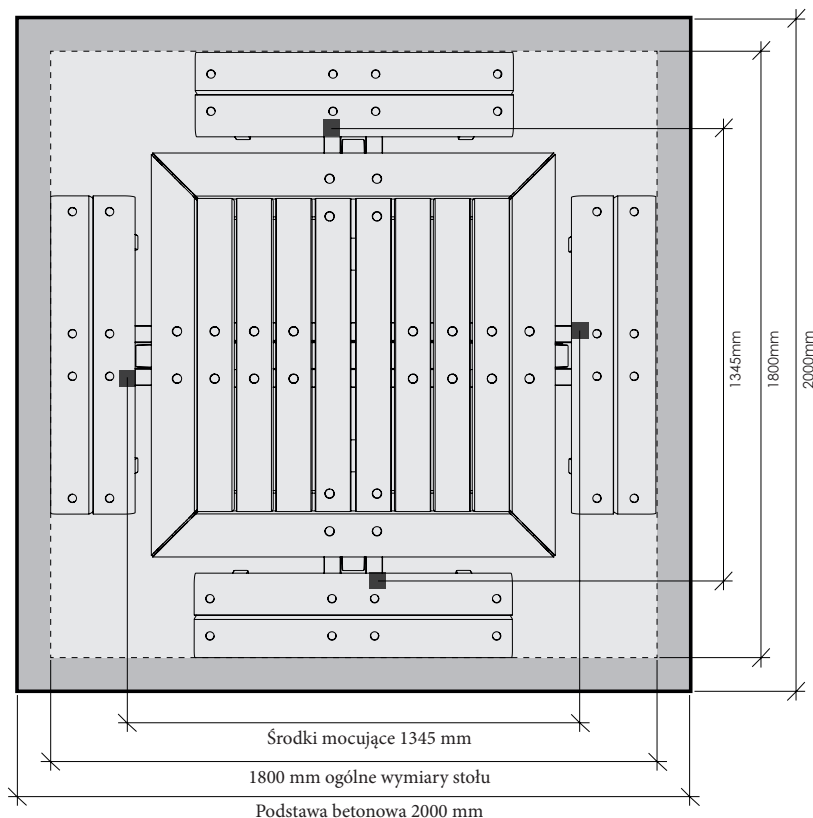




## WIDOK B

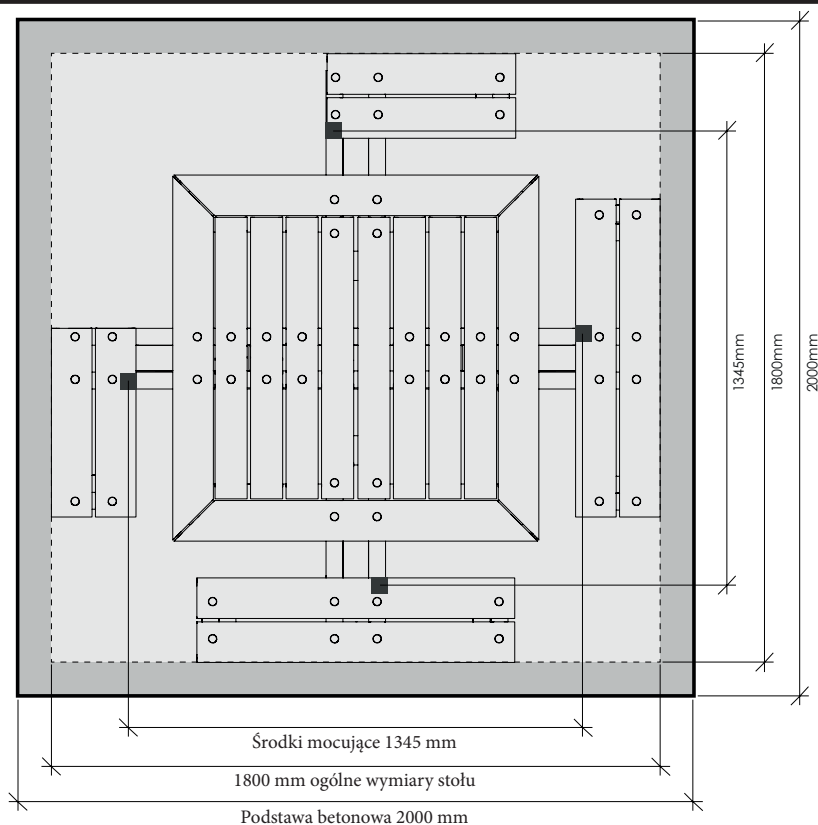

**Aby uzyskać optymalną wydajność mocowania, zaleca się następującą procedurę.**

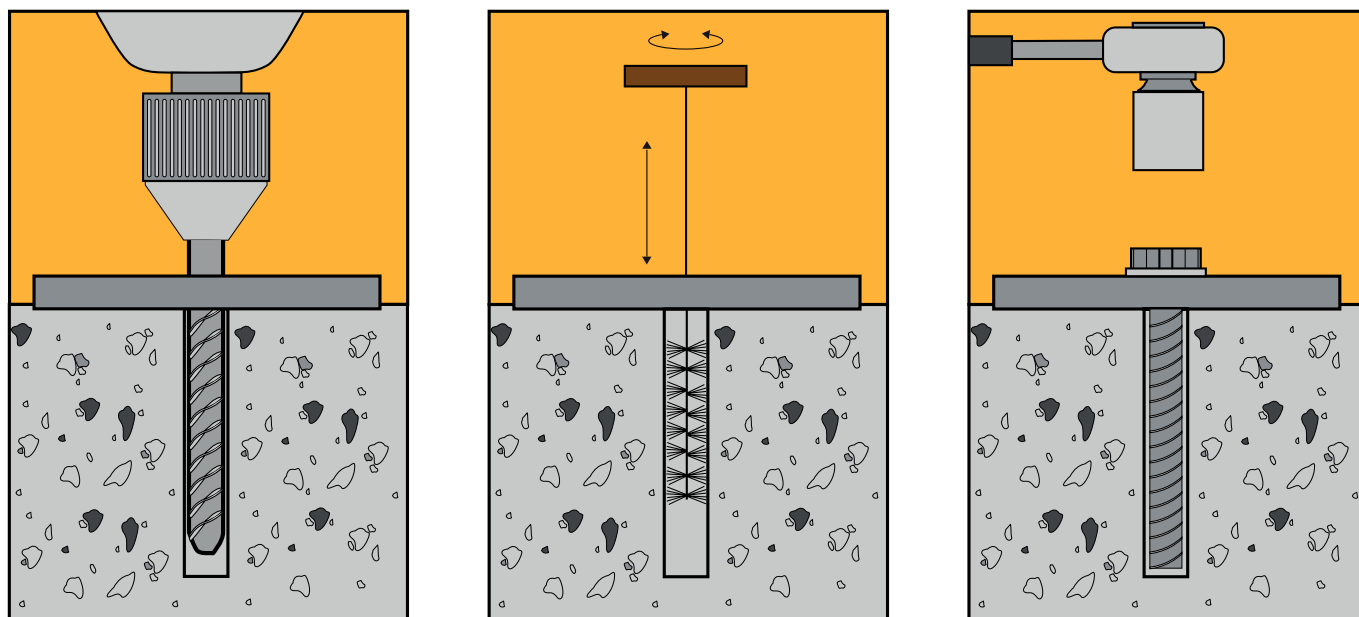

Podstawa powinna być płaska, wykończona stalowymi pływakami, wypoziomowana i kwadratowa, a najlepiej znajdująca się nieco powyżej otaczającego poziomu gruntu.

Betonowa podstawa powinna być co najmniej 25N / 20mm ekwiwalentem wytrzymałości BS. 5328, sekcja 2, część 10, klasa C25.


Używając dostarczonego urządzenia jako szablonu, przewierć wszystkie 4 (patrz Widok A / B) pozycje mocowania podstawy w każdego podnóża za pomocą wiertarki udarowej z wiertłem o grubości 10 mm do minimalnej głębokości 120 mm.

Dokładnie wywierć otwór za pomocą szczotki spiralnej i usuń cały kurz za pomocą pompy wydmuchowej lub podobnej.

Włóż samogwintujące śruby kotwiące (poz. 10) i podkładkę (poz. 11) do wywierconego otworu i dociśnij za pomocą gniazda i zestawu kluczy.

**WAŻNA UWAGA:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ URZĄDZENIEM PRZECZYTAŁY PUNKTY WYMIENIONE W TEJ ULOTCE I ŻE KOPIA ZOSTAŁA WRĘCZONA OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W INSTALACJĘ I UTRZYMANIE TEGO PRODUKTU.

**UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:** PROSIMY O PRZECZYTANIE „REGULACJI OPERACJI OBSŁUGI RĘCZNEJ 1992” PODCZAS POSTĘPOWANIA.

 **Glasdon** I PEMBRIDGE SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 2 - 04/2019 - C000/0520 PL- 098-048-33

© Glasdon 04/2019

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.

 **Glasdon**<sup>®</sup>  
**Glasdon Europe AB**

August Barks Gata 25  
SE-421 32 Västra Frölunda  
Szwecja

Telefon: +48 22 307 14 58

Telefaks: +48 22 307 19 37

E-mail: [biuro@glasdon.com](mailto:biuro@glasdon.com)

Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)